

1

Dopo aver controllato che **l'arma sia scarica**  
posizionarla sul Rest da pulizia

ATTENZIONE: tutti i prodotti che usiamo sono Pericolosi  
leggere attentamente le istruzioni sulle confezioni



2

Estrarre l'otturatore



3


Proteggere l'arma con un panno e  
inserire il Bore Guide



4

Bagnare il feltrino/pezzuola con KG1 Carbon Remover


Passare **1 volta** solo andata

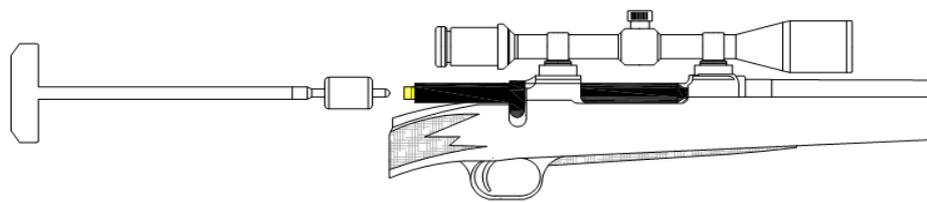


5

Bagnare lo scovolo in bronzo con KG1 Carbon Remover

Passare **10 volte** andata&ritorno

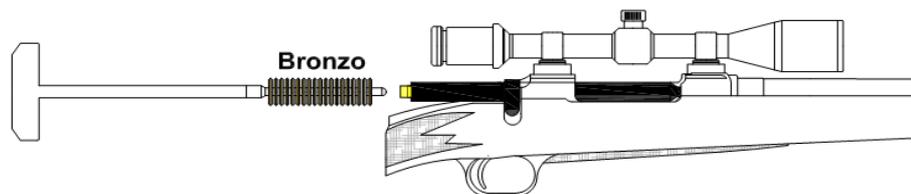

**ATTENDERE 2 MINUTI**

 


6

Bagnare lo scovolo in bronzo con KG1 Carbon Remover

Passare **10 volte andata&ritorno**

**Dalla parte della volata**

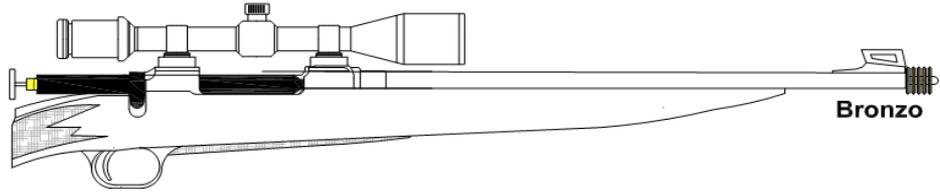

7

Estrarre il Bore Guide facendo **attenzione a non disperdere i residui**

Pulirlo con una pezzuola e soffiarlo con aria compressa

Re-inserire il Bore Guide




8

Bagnare ogni feltrino/pezzuola con KG1 Carbon Remover

Passare **1 volta solo andata**


Passare **2 volte** feltrino/pezzuola  
**ASCIUTTI**

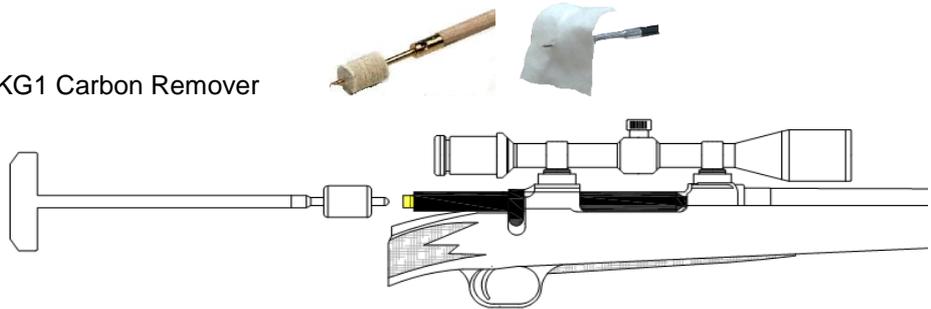

9

Bagnare lo scovolo in nylon con KG12 Copper Solvent

Passare **10 volte andata&ritorno**

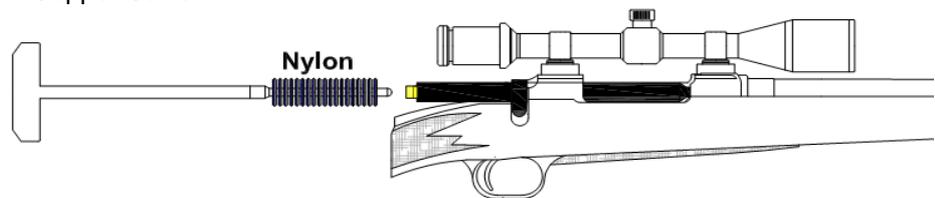


**ATTENDERE 15 MINUTI** ed utilizzare questo tempo per la pulizia dell'otturatore (Rif. Punto 25)


10

Bagnare lo scovolo in nylon con KG12 Copper Solvent

Passare **10 volte andata&ritorno**

**Dalla parte della volata**

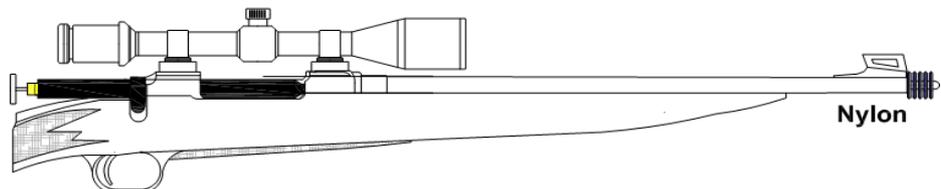

 


11

Bagnare il feltrino/pezzuola con KG12 Copper Solvent

Passare **1 volta solo andata**


Passare N° 2 feltrini **ASCIUTTI solo andata**

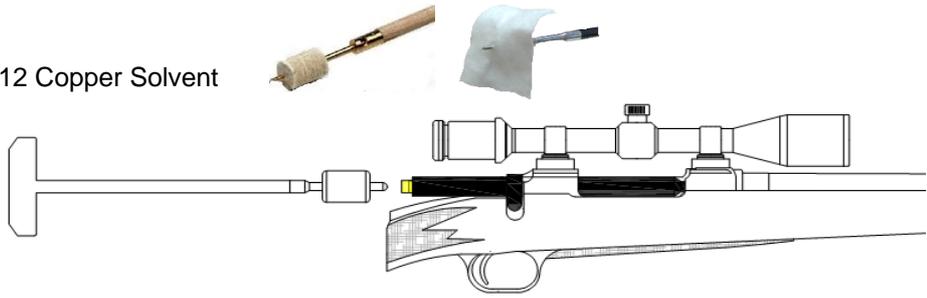

12

Bagnare lo scovolo in bronzo con KG1 Carbon Remover

Passare **5 volte andata&ritorno**

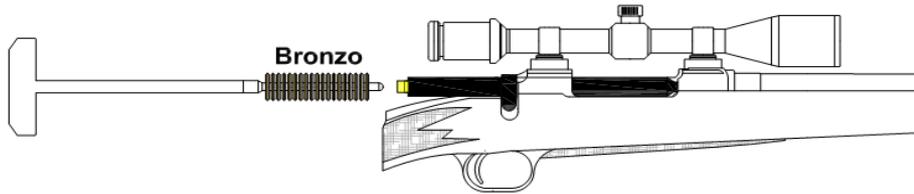

13

Estrarre il Bore Guide facendo **attenzione a non disperdere i residui**

Pulirlo con una pezzuola e soffiarlo co aria compressa

Re-inserire il Bore Guide




14

Bagnare lo scovolo in bronzo con KG1 Carbon Remover


Passare **10 volte andata&ritorno**


**Dalla parte della volata**

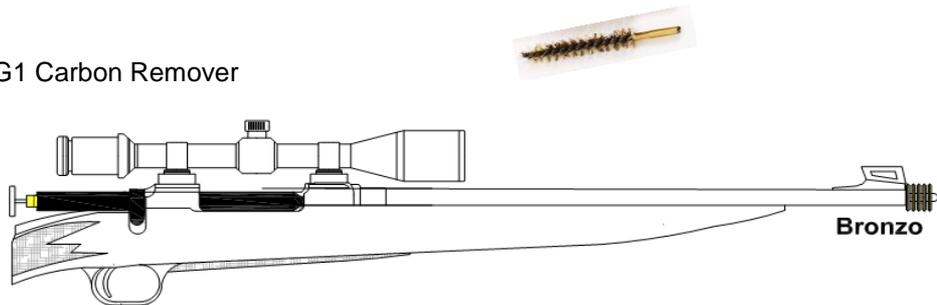

15

 
Passare N° 3 feltrini/pezzuole **ASCIUTTI solo andata**

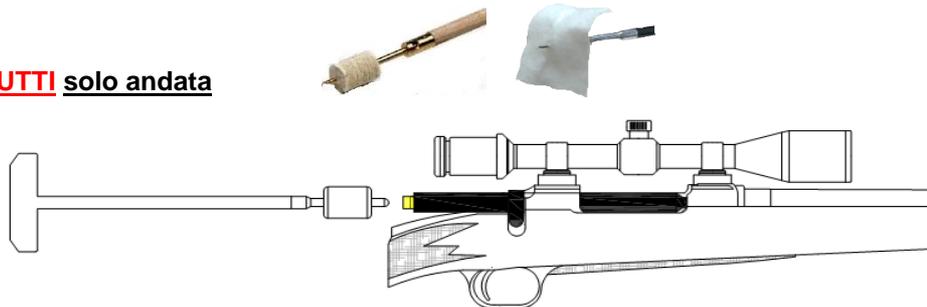



16


Spruzzare lo sgrassatore KG3 direttamente nella canna

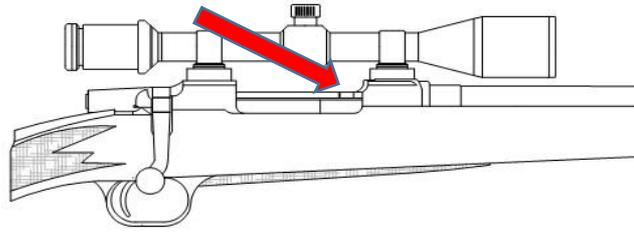

17

Bagnare il feltrino/pezuola con KG3 Sgrassatore

Passare **1 volta solo andata**

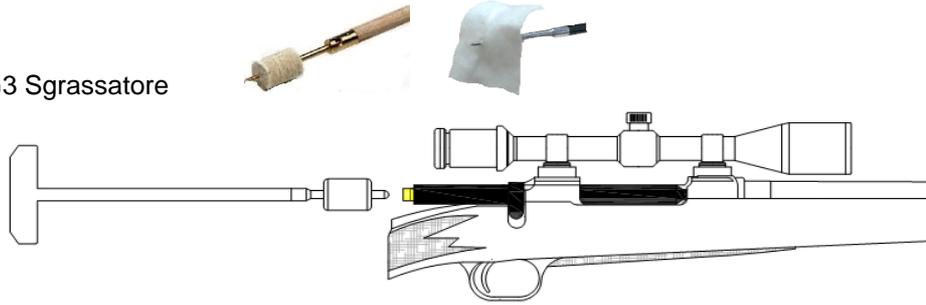

18

Estrarre il Bore Guide facendo **attenzione a non disperdere i residui**

Pulirlo con una pezuola e soffiarlo co aria compressa


Re-inserire il Bore Guide



19

Bagnare il Cotton Roll con KG3 Sgrassatore


Pulire sede Tenoni

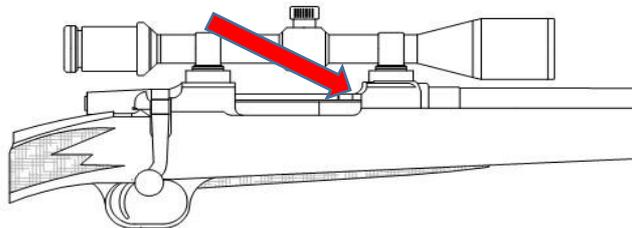


20

Bagnare il Mop con KG3 Sgrassatore

 Pulire Camera Scoppio

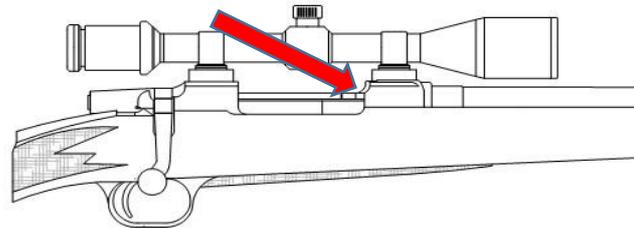




21

**FELTRINI/pezzuole ASCIUTTI**

Passare **1 volta solo andata**

Eseguire l'operazione sino a quando non si vede uscire il **FELTRINO/pezzuola PULITI**

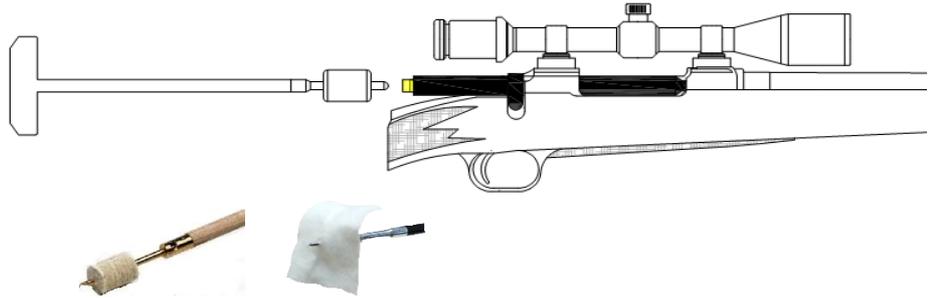


22

Bagnare pezzuola e straccio con KG3 Sgrassatore

Pulire parte interna serbatoio

Usare pennello e spazzolino

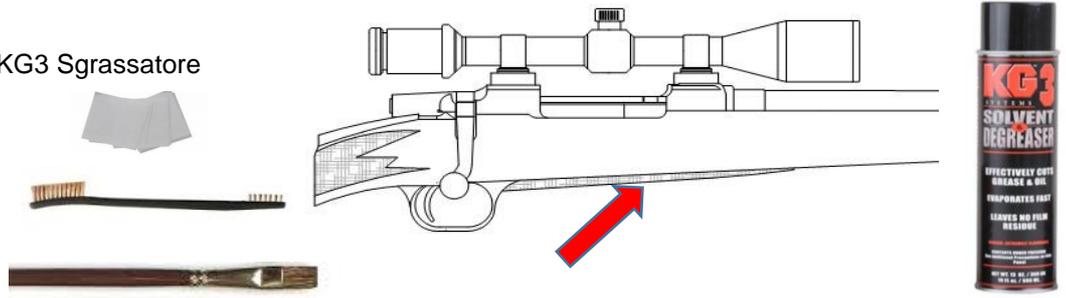

23

Controllare e pulire volata con pezzuola



24

Bagnare straccio e pennello con Brunox

Lubrificare parti metalliche esterne



25

**PULIZIA OTTURATORE**

Bagnare straccio e pennello con KG3 Sgrassatore

Lubrificare parti metalliche esterne con Brunox asciugando il percussore

**Usare pezzuole per parti incassate**

